ШЕРОХОВАТОСТЬ ПОВЕРХНОСТИ (КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ)

Поверхность детали после механической обработки не бывает абсолютно гладкой, так как режущий инструмент оставляет на ней следы в форме микронеровностей – выступов и впадин (рис. 1).

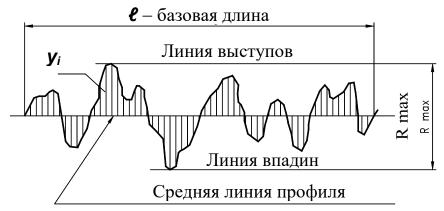


Рис. 1. Профилограмма реальной поверхности

Шероховатость поверхности характеризуется величиной микронеровностей реальной поверхности (в мкм), определяющей ее отклонение от идеально гладкой поверхности. Качество поверхности по ГОСТ 2789-73 оценивается шестью параметрами, В учебных чертежах используют только два из них:

 $\it Ra-$ среднее арифметическое отклонение профиля, т. е. среднее арифметическое значение ординат $\it y_i$ некоторого количества точек, выбранных на базовой длине;

Rz — высота неровностей профиля по десяти точкам, т. е. сумма средних абсолютных значений высот пяти наибольших выступов и глубин пяти наибольших впадин профиля в пределах базовой длины.

Параметр *Ra* предпочтительнее. При выполнении учебных эскизов и чертежей рекомендуются следующие значения этого параметра:

50; 25; 12,5, 6,3; 3,2; 1,6; 0,8; 0,4 MKM.

Шероховатость поверхностей обозначается на чертеже для всех выполняемых по данному чертежу поверхностей изделия независимо от методов их образования. В обозначении шероховатости поверхности применяют один из знаков, изображенных на рис. 2 в соответствии с ГОСТ 2.309-73

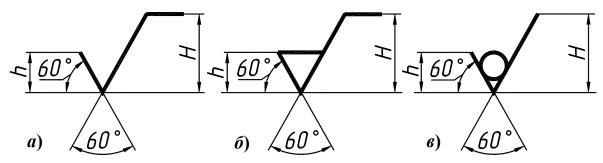


Рис. 2. Знаки шероховатости поверхности

Высота знака h должна быть приблизительно равна применяемой на чертеже высоте размерных чисел. Высота H равна (1,5...5) h.

Толщина линий знаков должна быть приблизительно равна половине толщины сплошной толстой линии, применяемой на чертеже.

В обозначении шероховатости поверхности, вид обработки которой конструктором не устанавливается, применяют знак по рис. 2, a.

В обозначении шероховатости поверхности, которая должна быть образована удалением слоя материала: точением, фрезерованием, сверлением, шлифованием и т.д., применяют знак по рис. 2, δ .

В обозначении шероховатости поверхности, которая должна быть образована без удаления слоя материала, например, литьем, ковкой, штамповкой и т. п., а также поверхности, не обрабатываемые по данному чертежу (сохраняемые в состоянии поставки), применяют знак по рис. 2, *в*.

Правила обозначения шероховатости поверхностей на чертежах (ГОСТ 2.309-73)


- 1. Знаки шероховатости на изображении изделия располагают:
- на выносных линиях между контуром детали и размерными линиями;
- на полках линий-выносок;
- на размерных линиях или их продолжении;
- на линиях контура поверхности по возможности ближе к размерной линии, относящейся к данной поверхности.
- 2. Знаки шероховатости всегда наносят со стороны обработки поверхности. При любом положении знака длинная его сторона должна быть справа по отношению к наблюдателю, находящемуся в вершине угла.

Высота цифр значения шероховатости равна высоте цифр размерных чисел на поле чертежа.

- 3. При указании одинаковой шероховатости для всех поверхностей изделия обозначение шероховатости помещают в правом верхнем углу чертежа и на изображении не наносят (рис. 3, *a*). Размеры и толщина линий знака в правом верхнем углу чертежа в полтора раза больше, чем в обозначениях, нанесенных на изображении изделия.
- 4. В случае одинаковой шероховатости большей части поверхности детали в правом верхнем углу чертежа помещают обозначение одинаковой шероховатости и условное обозначение знака в скобках, которые означают, что все поверхности, не имеющие на чертеже знаков шероховатости, должны иметь шероховатость, указанную перед скобкой (рис. 3, ϵ , ϵ).

Размеры знаков в скобках и на изображении — одинаковы; размер и толщина знака перед скобкой увеличивается в **1,5** раза. Численное значение параметра шероховатости, вынесенное в правый верхний угол, наносят шрифтом на номер больше, чем шрифт размерных чисел на чертеже.


Расстояние от знака до верхней и боковой рамок чертежа должно составлять 5...10 мм (см. рис. 3, a).

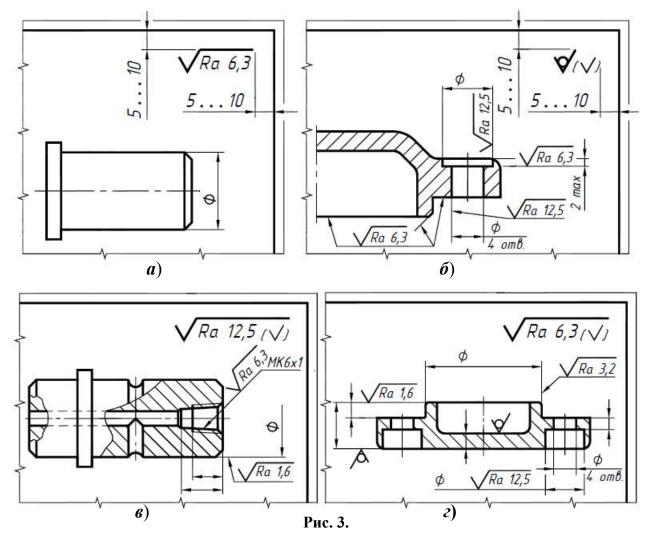

5. Если большинство поверхностей изделия не обрабатываются по данному чертежу, то на это указывает знак, помещенный в правом верхнем углу чертежа. При применении знака без указания параметра и способа обработки его изображают без полки (рис. 3, δ).

Если какая-либо поверхность детали не обрабатывается по чертежу, то обозначение ее шероховатости наносят и на ее изображении (знаки без полки рис. 3, 2).

- 6. Пример обозначения шероховатости поверхности отверстия со шпоночным пазом приведен на рис. 4, a.
- 7. Обозначение шероховатости поверхности одинаковых элементов деталей (отверстий, пазов, зубьев, ребер и т. п.), количество которых указано на чертеже, наносится один раз независимо от числа изображений (рис. 4, δ).
- 8. Пример обозначения шероховатости поверхности зубьев колес показан на рис. 4, \boldsymbol{e} , \boldsymbol{e} , \boldsymbol{o} .
- 9. Обозначение шероховатости профиля резьбы наносят, как показано на рис. 3, \boldsymbol{s} и рис. 4, $\boldsymbol{\delta}$.

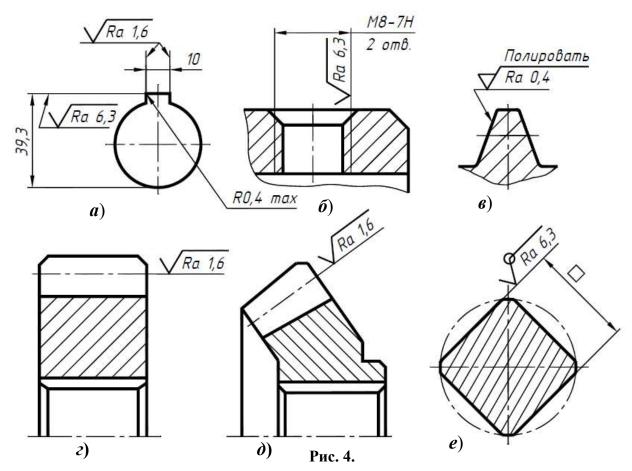

10. Если шероховатость поверхностей, образующих контур, должна быть одинаковой, то обозначение шероховатости наносят один раз со знаком O, означающим слова «по контуру», как показано на рис. 4, e и рис. 6.

Диаметр знака O-4...5 мм. У обозначения одинаковой шероховатости поверхностей, плавно переходящих одна в другую, знак «по контуру» не наносят (см. рис. 3, z).

- 11. Если деталь изготавливается из сортового материала определенного профиля и размера (швеллер, уголок, труба и др.) то на чертеже детали проставляют только шероховатость обрабатываемых участков (рис. 5). В правом верхнем углу чертежа перед знаком в скобках помещают знак . Шероховатость поверхностей не требующих дополнительной обработки обусловлена техническими требованиями на исходный сортовой материал, причем на этот документ должна быть приведена ссылка, например, в виде указания сортамента материала в графе 3 основной надписи чертежа.
- 12. Обозначение шероховатости (как и размер) любой поверхности, должно быть нанесено один раз, независимо от числа изображений. В связи с этим шероховатость поверхностей повторяющихся элементов изделия (отверстий, фасок, канавок и т.п.) наносят один раз на том изображении, где указано количество этих элементов для сосредоточения информации в одном месте чертежа. На рис. 5, *а* шероховатость отверстий нанесена на профильном разрезе. К повторяющимся элементам не относят симметрично расположенные поверхности. На рис. 5, *а* боковые стороны выреза и торцы швеллера.

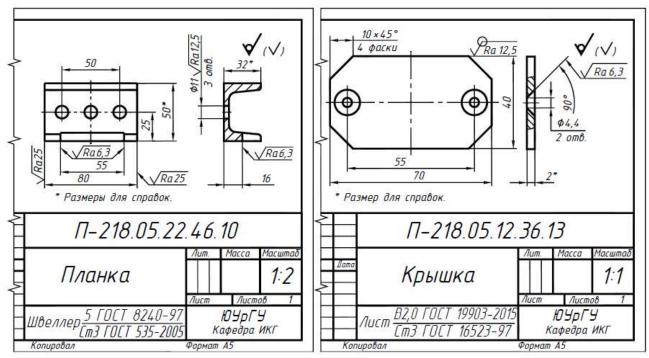


Рис. 5.

13. Знаки шероховатости и размерные числа не должны пересекаться никакими линиями. Поэтому на месте их простановки выносные линии, оси симметрии и линии штриховки – прерываются (см. рис. 7).



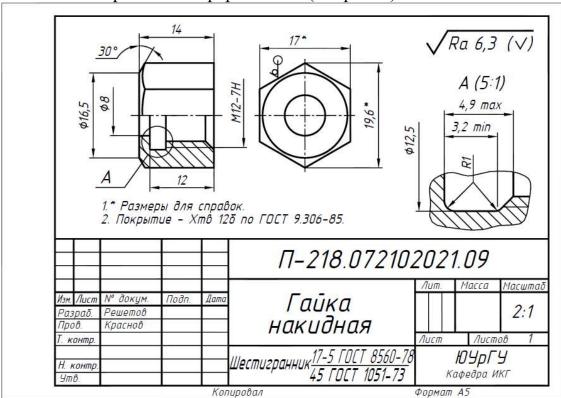


Рис. 6.

14. Острие знака шероховатости (или полки линии-выноски, на которой он расположен) должно прикасаться к обрабатываемой поверхности (или линии, ее продолжающей) с той стороны, откуда возможен подвод режущего инструмента.

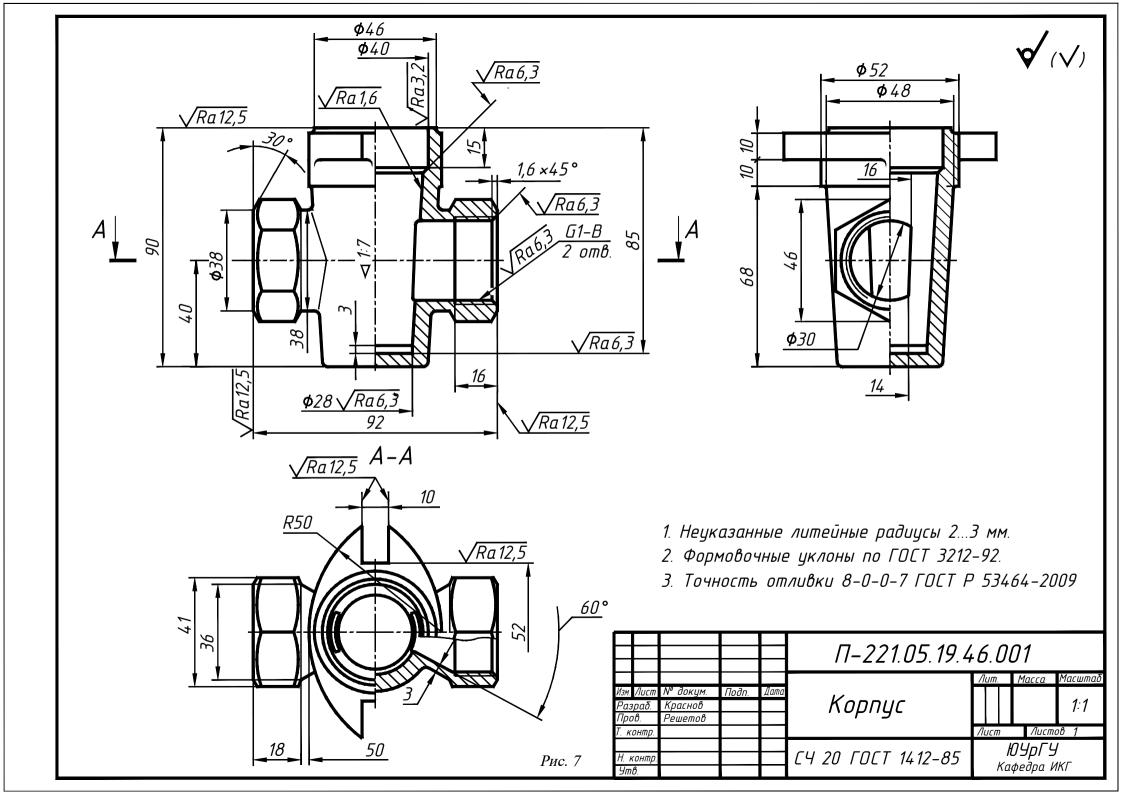

15. Обозначения шероховатости поверхности, в которых знак имеет полку, располагают относительно основной надписи чертежа так, как показано на рис. 8, a, δ . Расположение знаков без полки приведено на рис. 8, ϵ .

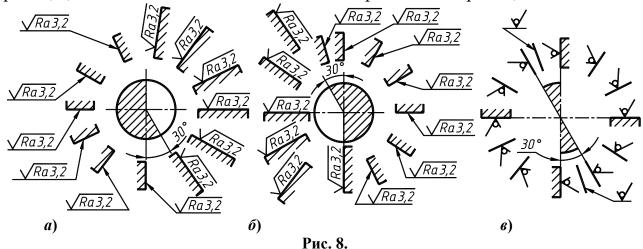

Назначение параметров шероховатости

Работоспособность детали существенно зависит от шероховатости (величины микронеровностей) ее рабочих поверхностей. Поэтому при проектировании механизма конструктор должен задавать не только геометрические размеры деталей, но и допустимую шероховатость ее поверхностей. Иногда вместо термина «шероховатость» применяют эквивалентное понятие «чистота поверхности».

Конкретные значения шероховатости поверхности детали зависят от назначения данной поверхности. Поверхности детали могут соприкасаться с другими деталями. Такие поверхности называют сопрягаемыми, исполнительными (рабочими). Остальные поверхности детали называют свободными.

Все исполнительные поверхности детали, как правило, подвергаются механической обработке. Остальные поверхности детали, образующие ее конфигурацию, называются **нерабочими**. Эти ее поверхности либо совсем не обрабатываются, либо обрабатываются с меньшей точностью (в смысле размеров и качества поверхности), чем исполнительные поверхности детали.

Работоспособность механизма во многом зависит от шероховатости сопрягаемых поверхностей его деталей. Чем выше качество обработки сопрягаемых поверхностей, тем долговечнее и надежнее механизм. Однако конструктор должен учитывать и экономический фактор — чем выше требования к качеству поверхности, тем дороже ее изготовление.

Изучая изображения детали на чертеже сборочной единицы, следует выявить те поверхности, по которым эта деталь соприкасается с другими деталями узла. Контакт деталей может быть подвижным (одна деталь вращается или перемещается относительно других). В этом случае, согласно рекомендациям, поверхности осей и валов в месте контакта с втулкой подшипника скольжения должны иметь шероховатость Ra 0,2...0,4 мкм. При неподвижном контакте, например, место соединения зубчатого колеса с валом может иметь шероховатость Ra 0,8...1,6 мкм. Поверхности под запрессовку втулок, вкладышей и т. п. имеют шероховатость Ra 1,6...3,2 мкм.

На свободные поверхности (фаски, проточки, не трущиеся поверхности валов) и на резьбовые участки валов назначают шероховатость *Ra* 3,2...6,3 мкм. Отверстия под болты, винты, шпильки и т.п. (когда для соединения деталей предусмотрен зазор) могут иметь шероховатость *Ra* 12,5...25 мкм.

Необходимо мысленно назначить параметры шероховатости всех поверхностей детали, после чего разместить знаки шероховатости в соответствии с ГОСТ 2.309-73 (в редакции 2005 г.).

Примеры обозначения шероховатости поверхностей в зависимости от их конструктивного назначения приведены в таблице.

Таблица
Примерное значение шероховатости поверхности в зависимости от ее конструктивного назначения

Вид поверхности	<i>Ra</i> , мкм
Поверхности заготовок (литых, штампованных, кованых) в состоянии поставки, не прошедшие механической обработки и не определяемые данным чертежом	<
Нерабочие торцы валов, отверстия под болты, опорные поверхности станин, кронштейнов, кожухов	√ <i>Ra 12,5</i>
Канавки, фаски, галтели на валах и колесах, нерабочие поверхности зубчатых колес и шпоночных пазов на валах, опорные поверхности под головки болтов (гаек), боковая поверхность витков резьбы грубого класса точности	√ <i>Ra 6,3</i>
Рабочие поверхности шпоночных пазов на валах и нера- бочие — колес, торцы ступиц зубчатых и червячных колес, не центрирующие поверхности шлицев на валах и в отвер- стиях колес, рабочие поверхности шкивов ременных пере- дач, зубьев звездочек цепных передач, боковая поверхность витков резьбы среднего класса точности, поверхности сты- ка корпуса и крышки редуктора	√ <i>Ra 3,2</i>
Запорные поверхности пробковых кранов, боковые профили зубьев зубчатых колес, гнезда подшипников в корпусах, торцы заплечиков валов для базирования подшипников и зубчатых колес, рабочие поверхности шпоночных пазов в отверстиях колес, центрирующие поверхности шлицев на валах и в отверстиях колес	√ <i>Ra 1,6</i>
Посадочные поверхности валов и отверстий, витки червяков, боковые поверхности шлицев в отверстиях колес	√ <i>Ra 0,8</i>
Поверхности валов под резиновые манжеты	√ <i>Ra 0,4</i>
Поверхности цилиндров поршневых машин, гидроцилиндров	√ <i>Ra 0,2</i>